

**Vyskakování záběru u převodovky sekaček BDR 550 a BDR 700**

U některých převodovek sekaček BDR 550 a BDR 700 z roku výroby 2001 dojde chvilkovému přerušení pojezdu, sekačka se jakoby zastaví. K této vadě mohlo dojít přílišným našponováním lanka spojky a nebo malou přitlačnou silou pružiny na přesouvací vidličku. Pro odstranění této závady je nutné vyměnit nebo opravit následující díly:

**947-3910 Přesouvací páka** otvor prům. 12 mm vyvrtat ve vzdálenosti  $40 \pm 0,3$  mm - byl vyráběn  $50 \pm 0,3$  mm

**946-7313 Vidlice svařená** vyměnit za novou s prodlouženým osazením z 8,5 na 12,5 mm

**134-2692 Pružina** nahradit touto pružinou původní pružinu č.v. 134-2675

**413-0403 Ozubené kolo** zrcadlově otočit

